


True RMS industriële Multimeter

Extech EX530

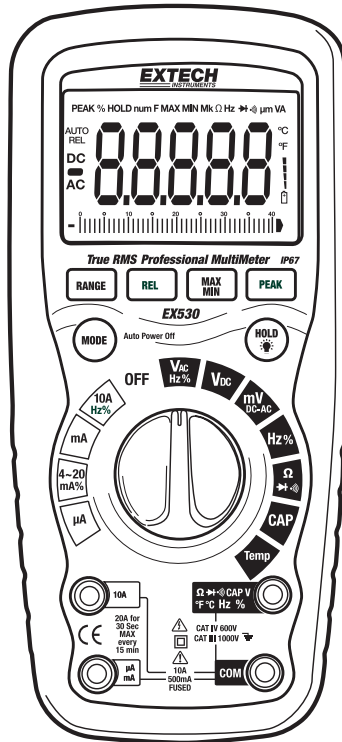

## Introductie

Gefeliciteerd met u aankoop van de Extech EX530 RMS Autoselect multimeter. De EX530 meet verschillende functies AC en DC Voltage, AC/DC Stroom, Weerstand, Capaciteit, Frequentie(elektrische & elektronisch), Diode test en Continuïteit met thermokoppel temperatuur. Deze meter met stevig design voor industrieel gebruik. Met het juiste gebruik en zorg zal deze meter U vele jaren een trouwe dienst verlenen.

## Veiligheid



 
Dit symbool samen met een ander symbool, wijst erop dat de exploitant naar een verklaring in de Werkende Instructies moet verwijzen om lichamelijk letsel of schade aan de meter te vermijden.



Dit symbool van WARNING [WAARSCHUWING] wijst op een potentiële gevaarlijke situatie, welke als deze niet vermeden wordt, in de dood of ernstige verwonding kan resulteren.



Dit symbool van CAUTION [VOORZICHTIG] wijst op een potentiële gevaarlijke situatie, welke als deze niet vermeden wordt, kan resulteren in schade aan het product.



Dit symbool adviseert de gebruiker dat meetsnoeren zo duidelijk niet met een kringpunt moet worden verbonden waarop het voltage met betrekking tot aardgrond ( in dit geval) 1000 V AC/DC overschrijdt.



Dit symbool naast één of meerdere identificeert deze zoals ze worden geassocieerd met bereiken die mogelijk, in normaal gebruik, onderworpen worden aan bijzonder gevaarlijke voltages. Voor maximale veiligheid, de meter en zijn meetsnoeren zouden niet moeten worden aangeraakt wanneer deze onder stroom staan.



Dit symbool wijst erop dat een apparaat door dubbele isolatie of versterkte isolatie wordt beschermd.

### PER IEC1010 OVERVOLTAGE INSTALLATIE CATEGORIE

#### OVERVOLTAGE CATEGORIE I

Apparatuur met OVERVOLTAGE CATEGORIE I is een apparaat voor een verbinding met een circuit welke maatregelen worden getroffen om de voorbijgaande overvoltages tot een aangewezen laag niveau te beperken.

**Opmerking** - De voorbeelden omvatten beschermde elektronische circuits.

#### OVERVOLTAGE CATEGORIE II

Apparatuur van OVERVOLTAGE CATEGORIE II is energieverbruikend apparaat dat uit een vaste installatie moet worden geleverd.

**Opmerking** - De voorbeelden omvatten huishouden, kantoor en laboratorium apparaten.

#### OVERVOLTAGE CATEGORIE III

Apparatuur van OVERVOLTAGE CATEGORIE III is apparatuur in vaste installaties.

**Opmerking** - De voorbeelden omvatten schakelaars in de vaste installatie en apparatuur voor industrieel gebruik met permanente verbinding aan een vaste installatie.

#### OVERVOLTAGE CATEGORIE IV

Apparatuur van OVERVOLTAGE CATEGORIE IV is voor gebruik bij originele installaties.

**Opmerking** - De voorbeelden omvatten elektriciteitsmeters en het primaire van de te sterke intensiteitbescherming apparatuur

## VOORZICHTIG

- Ongepast gebruik van deze meter kan lichamelijke schade veroorzaken, schok, verwonding of dood. Lees en begrijp dit gebruikershandboek voordat de meter in gebruik wordt genomen.
- Verwijder altijd de meetsnoeren voordat de batterijen of de zekeringen worden vervangen.
- Inspecteer de conditie van de meetsnoeren en de meter voor mogelijk schade, voordat de meter in werking wordt gesteld.
- Gebruik grote zorg tijdens het maken van metingen als de voltages groter zijn dan 25 V AC rms of 35 V DC. Deze voltages worden beschouwd als schokgevaarlijk.
- Waarschuwing! Het betreft hier een klasse A apparaat. Dit apparaat kan in een woonomgeving radiostoringen veroorzaken; in dat geval kan van de gebruiker ervan worden geëist, passende maatregelen te treffen om het apparaat te ontstoren..
- Los altijd condensatoren en verwijder macht uit het apparaat voordat een diode test uit wordt gevoerd of de tests van de weerstand of van de Continuïteit.
- De voltage controles van de elektra afzet kunnen moeilijk en misleidend zijn wegens de onzekerheid van verbinding aan de in een nis gezette elektracontacten. Andere middelen zouden moeten worden gebruikt om ervoor te zorgen dat de meetsnoeren niet "live" zijn.
- Als de meter op een manier wordt gebruikt die niet door de fabrikant wordt beschreven, kan de geboden bescherming worden geschaad.
- Dit apparaat is geen stuk speelgoed en mag niet binnen handbereik van kinderen komen. Het bevat gevaarlijke voorwerpen evenals kleine onderdelen die de kinderen kunnen inslikken. Voor het geval dat een kind toch een onderdeel heeft doorgeslikt, neem dan direct contact op met een arts.
- Laat nooit zonder toezicht batterijen en verpakkingsmateriaal liggen, dit kan gevaarlijk zijn voor kinderen zij kunnen dit materiaal voor speelgoed aanzien.
- Voor het geval dat het apparaat voor een langere tijd ongebruikt blijft, verwijder de batterijen om lekken te voorkomen.
- De verlopen of beschadigde batterijen kunnen irritaties op de huid veroorzaken na direct contact. Gebruik daarom altijd, geschikte handschoenen in dit soort gevallen.
- Zie er op toe dat de batterijen niet worden kortgesloten. Werp geen batterijen in open vuur.

## VEILIGHEIDS INSTRUCTIES


Deze meter is ontworpen voor veilig gebruik, maar u moet voorzichtig werken. De onderstaande regels moeten zorgvuldig opgevolgd worden om veilig te werken.

1. **NOOIT** een hoger voltage aansluiten dan op de meter dan de aangegeven maximum.

Invoer veiligheidslimieten	
Functie	Maximale invoer
V DC en V AC	1000 V DC/AC rms
mA AC/DC	500mA 1000V snel slag zekering
A AC/DC	10A 1000 V snel slag zekering (20 A voor 30 seconden maximal één keer per 15 minuten)
Frequentie, Weerstand, Capaciteit, Duty Cycle, Diode test, Continuïteit	1000VDC/AC rms
Temperatuur	1000VDC/AC rms



2. **GEBRUIK UITERSTE VOORZICHTIGHEID** wanneer u werkt met hoge voltages.
3. **MEET GEEN** voltage als het voltage op de "COM" invoer plug de 600 V boven aarde grond overschrijdt.
4. Verbind **NOOIT** de meetsnoeren over een voltagebron terwijl de functieschakelaar in de modus stroom, weerstand of diode staat. Dit kan de meter beschadigen.
5. Los **ALTIJD** filtercondensatoren in de voeding en ontkoppel de voeding tijdens het maken van een weerstand of diodetests.
6. Schakel **ALTIJD** de meter uit en ontkoppel de meetsnoeren voordat u de batterijdeksel gaat openen om de zekering of de batterij te vervangen.
7. Stel **NOOIT** de meter in werking voordat de zekering/batterij deksel is geplaatst en veilig is vastgemaakt.
8. Als de meter op een manier wordt gebruikt die niet door de fabrikant wordt beschreven, kan de geboden bescherming worden geschaad.

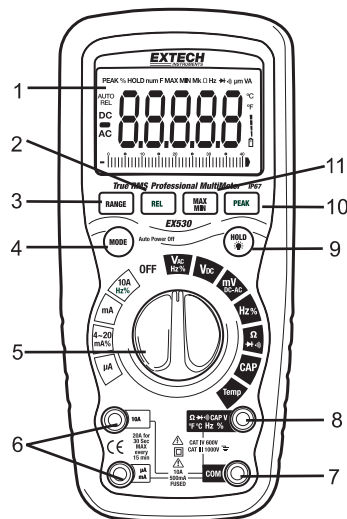
1. 40,000 count LCD
2. REL knop
3. BEREIK knop
4. MODUS knop
5. Functie schakelaar
6. mA,  $\mu$ A en 10A invoer stekkers
7. COM invoer stekker
8. Positieve invoer stekker
9. HOLD en  (achtergrond licht)
10. PEAK knop
11. Max./Min knop



**Opmerking:** Tilt stand en Batterij compartiment zijn aan de achter kant van het apparaat

**Weergave symbolen en Indicators**

- ))) Continuïteit
-  Diode test
-  Batterij status
- n Nano (10<sup>-9</sup>) (capaciteit)
- $\mu$  Micro (10<sup>-6</sup>) (amp, cap)
- m Milli (10<sup>-3</sup>) (volt, amp)
- A Amp
- k Kilo (10<sup>3</sup>) (ohm)
- F Farads (capaciteit)
- M Mega (10<sup>6</sup>) (ohm)
- $\Omega$  ohm
- Hz Hertz (frequentie)
- % Procent (inschakelverhouding)
- AC Alternatieve stroom
- DC Gelijkspanning
- $^{\circ}$ F Farenheit
- MAX Maximaal

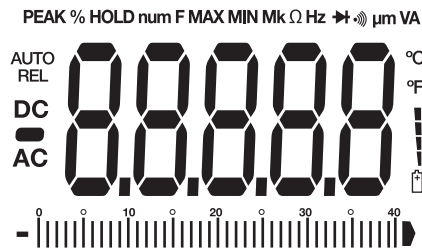

- PEAK Peak Hold
- V Volt
- REL Relative
- AUTO Auto bereik
- HOLD Display rusttoestand
- $^{\circ}$ C Degrees Celcius.
- MIN Minimaal

## Bedieningshandleiding

**WAARSCHUWING:** Risico op elektrocutie. Hoge voltage circuits, AC en DC zijn beide erg gevaarlijk en metingen moeten met grote zorg worden uitgevoerd.

1. Draai **ALTIJD** de schakelaar op OFF positie als de meter niet in gebruik is.
2. Als "OL" in het scherm verschijnt tijdens het testen, is de waarde buiten het gekozen bereik. Verander het bereik om de meting te vervolgen.

### DC VOLTAGE METEN

**WAARSCHUWING:** Meet geen DC voltages als er een motor in het circuit ON of OFF geschakeld is. De grote voltageschommelingen kunnen mogelijk de meter beschadigen.

1. Plaats de functieschakelaar op de VDC positie.
2. Plaats het zwarte meetsnoer met banaanstekker in de negatieve COM stekker. Plaats het rode meetsnoer met banaanstekker in de positieve V stekker.
3. Raak het zwarte uiteinde van de testsonde de negatieve kant aan van de kring. Raak met de rode kant van de testsonde de positieve kant van kring aan.
4. Lees het voltage af in het scherm.




### AC VOLTAGE METEN (FREQUENTIE, DUTY CYCLE)

**WAARSCHUWING:** Risico op elektrocutie. De sonde-uiteinden kunnen niet lang genoeg zijn om de bron te bereiken 240 V voor toestellen te contacteren omdat de contacten te diep in een nis worden geplaatst. Als gevolg dat de het scherm 0 volts zal aangeven, terwijl er wel een voltage aanwezig is. Zorg ervoor de sonde-uiteinden de metaalcontacten binnen de bron bereiken alvorens de veronderstellen te raken dat geen voltage aanwezig is.

**VOORZICHTIG:** Meet geen AC voltages als er een motor in het circuit ON of OFF geschakeld is. De grote voltageschommelingen kunnen mogelijk de meter beschadigen.


1. Plaats de functieschakelaar op de groene **VAC/Hz/%** positie.
2. Plaats het zwarte meetsnoer met banaanstekker in de negatieve **COM** stekker. Plaats het rode meetsnoer met banaanstekker in de positieve V stekker.
3. Raak het zwarte uiteinde van de testsonde de neutrale kant aan van de kring. Raak met de rode kant van de testsonde de positieve kant van kring aan.
4. Lees het voltage af in het scherm.
5. Druk nu de MODUS knop in voor indicatie van "Hz".
6. Lees de frequentie af van het scherm
7. Druk de MODUS knop nog maals in voor de indicatie van "%".
8. Lees de % af van het scherm.

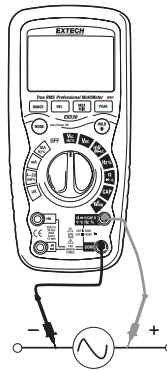

## DC/AV MILLIVOLT VOLTAGE METEN

**WAARSCHUWING:** Meet geen DC/AC voltages als er een motor in het circuit ON of OFF geschakeld is. De grote voltageschommelingen kunnen mogelijk de meter beschadigen.


1. Plaats de functieschakelaar op de VDC positie.
2. Plaats het zwarte meetsnoer met banaanstekker in de negatieve COM stekker. Plaats het rode meetsnoer met banaanstekker in de positieve V stekker.
3. Druk op de knop **SELECT** om millivolts "**DC**" als "**AC**" op het scherm te doen verschijnen.
4. Raak het zwarte uiteinde van de testsonde de negatieve kant aan van de kring. Raak met de rode kant van de testsonde de positieve kant van de kring aan.
5. Lees het voltage af in het scherm.

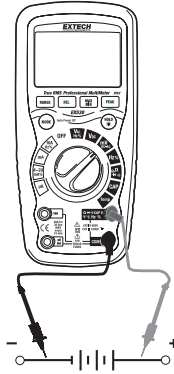

## DC STROOM METEN

**VOORZICHTIG:** Voer geen 20 A stroom metingen uit voor langer dan 30 seconden. Wanneer u de 30 seconden overschrijdt kan dit u meter of meetsnoeren beschadigen.

1. Plaats het zwarte meetsnoer met banaanstekker in de negatieve **COM** stekker.
2. Voor stroom metingen boven de 6000  $\mu$ A DC, plaats de functie schakelaar op de gele  $\mu$ A positie en plaats de rode meetsnoer stekker in de  $\mu$ A/mA stekker.
3. Voor stroom metingen boven de 6000  $\mu$ A DC, plaats de functie schakelaar op de gele  $\mu$ A positie en plaats het rode meetsnoer stekker in de  $\mu$ A/mA stekker.
4. Voor stroom metingen boven de 20 A DC, plaats de functie schakelaar op de gele **10A/HZ/%** positie en plaats het rode meetsnoer met bananen stekker in de **10A** stekker.
5. Druk de MODE knop in om de indicatie van "**DC**" op het scherm te laten verschijnen.
6. Verwijder de stroom op het circuit tijdens het testen, en meet nu de delen van het circuit waar een meting van wilt maken.
7. Raak het zwarte uiteinde van de testsonde de negatieve kant aan van de kring.  
Raak met de rode kant van de testsonde de positieve kant van de kring aan.
8. Sluit nu de voeding op het circuit aan.
9. Lees de stroom af van het beeldscherm.

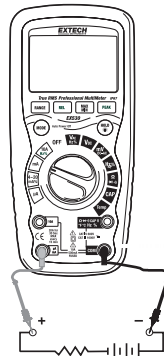

## AC STROOM (FREQUENTIE, DUTY CYCLE) METINGEN

**VOORZICHTIG:** Voor geen 20 A stroom metingen uit langer dan 30 seconden. Wanneer U de 30 seconden overschrijdt kan die schade aan de meter en/of de meetsnoeren toebrengen.

1. Plaats het zwarte meetsnoer met banaanstekker in de negatieve **COM** stekker.
2. Voor een stroom meting meer dan 6000  $\mu$ A AC, schakel de functie schakelaar in op de gele  **$\mu$ A** positie en plaats het rode meetsnoer met banaanstekker in de positieve  **$\mu$ A/mA** stekker.
3. Voor een stroom meting meer dan 600 mA AC, schakel de functie schakelaar in op de gele **mA** positie en plaats het rode meetsnoer met banaanstekker in de positieve  **$\mu$ A/mA** stekker.
4. Voor een stroom meting van 20 A AC, schakel de functie schakelaar in op de gele **10A/Hz/%** positie en plaats het rode meetsnoer met banaanstekker in de **10A** stekker.
5. Druk de MODUS knop in om de indicator van de "AC" weer te geven.
6. Verwijder de stroom op het circuit tijdens het testen, en meet nu de delen van het circuit waar een meting van wilt maken.
7. Raak het zwarte uiteinde van de testsonde de negatieve kant aan van de kring. Raak met de rode kant van de testsonde de positieve kant van kring aan.
8. Zet nu stroom op het circuit.
9. Lees de stroom af van het scherm.
10. Druk nu de MODUS knop in voor indicatie van "Hz".
11. Lees de frequentie af van het scherm
12. Druk de MODUS knop nogmaals in voor de indicatie van "%".
13. Lees de % af van het scherm.
14. Druk de MODUS knop in om terug te gaan naar het meten van de stroom.



## DE METINGEN VAN DE WEERSTAND

**WAARSCHUWING:** Om elektrische schok te vermijden, ontkoppel de voeding van de eenheid tijdens het testen en ontlaat alle condensatoren alvorens een weerstandsmetingen uit te voeren. Verwijder de batterijen en ontkoppel de meetsnoeren.

1. Plaats de functieschakelaar op de groene  **$\Omega$**  positie.
2. Plaats het zwarte meetsnoer met banaanstekker in de negatieve **COM** stekker. Plaats het rode meetsnoer met banaanstekker in de positieve  **$\Omega$**  stekker.
3. Druk de MODUS knop voor de indicatie van " **$\Omega$** " op het beeldscherm.
4. Raak met de uiteinden van de testsonde de kring of de component tijdens het onderzoek. Het is best om één kant van de kring in het onderzoek los te maken zodat zal de rest van de kring zich niet kan mengen in de weerstandslezing.
5. Lees de weerstand af in het scherm.





## CONTINUÏTEITSCONTROLE

**WAARSCHUWING:** Om elektrische schok te vermijden, meet nooit de continuïteit van circuits of draden wanneer er spanning op staat.

1. Plaats de functieschakelaar op de groene  $\Omega \rightarrow \rightarrow \rightarrow$  positie.
2. Plaats het zwarte meetsnoer met banaanstekker in de negatieve **COM** stekker.  
Plaats het rode meetsnoer met banaanstekker in de positieve  $\Omega$  stekker.
3. Gebruik de MODUS knop voor de indicatie van " $\rightarrow \rightarrow \rightarrow$ " en " $\Omega$ " op het scherm weergegeven te krijgen.
4. Raak met de uiteinden van de testsonde de kring of de draden die u wilt onderzoeken.
5. Als de weerstand minder dan ongeveer  $35 \Omega$  is, zal het hoorbare signaal klinken. Als de kring 'open' (slecht) is, het scherm zal dan "**OL**" vertonen.




## DIODE TEST

1. Plaats de functieschakelaar in de groene  $\Omega \rightarrow \rightarrow \rightarrow$  positie.
2. Plaats het zwarte meetsnoer met banaanstekker in de negatieve **COM** stekker en plaats het rode meetsnoer met banaanstekker in de positieve **V** stekker.
3. Gebruik de MODE knop om de X indicator in het scherm weer te geven.
4. Raak met de uiteinden van de testsonde de diode tijdens het onderzoeken. Het voorwaartse voltage zal tussen de 0,400 tot 0,700V worden aangegeven als indicator "**OL**". omgekeerde voltage zal weergegeven worden als "**OL**". Kortgesloten apparaat zal weergegeven worden als 0V en een open apparaat zal weergegeven worden als "**OL**" in beide polariteiten.



## TEMPERATUUR METINGEN

1. Plaats de functie schakelaar op de groene **Temp** positie.
2. Plaats de temperatuur probe in de invoer stekkers, let goed op de polariteit van de stekkers.
3. Druk de MODUS knop in voor de indicatie in **°F** of **°C**.
4. Houd de punt van de temperatuur probe tegen het onderdeel wat u wilt meten. De probe moet 30 seconden in contact blijven om de test uit te voeren en de temperatuur te stabiliseren.
5. Lees de temperatuur af in het scherm.

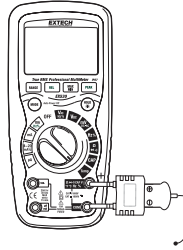

**Opmerking:** De temperatuur probe heeft een connectie met een type K mini stekker. Een ministekker aan de adapter van de banaanstekker wordt geleverd voor verbinding aan de invoer banaan stekker.

**Opmerking:** De temperatuurwaaier van de geleverde thermokoppelsonde is -20 aan 250°C (-4 aan 482°F)

## CAPACITEIT METINGEN

**WAARSCHUWING:** Om elektrische schok te vermijden, ontkoppel de voeding van de eenheid tijdens het testen en ontlaat alle condensatoren alvorens een capaciteitsmetingen uit te voeren. Verwijder alle batterijen en ontkoppel de meetsnoeren.

1. Plaats de functieschakelaar op de **CAP** positie.
2. Plaats het zwarte meetsnoer met banaanstekker in de negatieve **COM** stekker. Plaats het rode meetsnoer met banaanstekker in de **V** positie.
4. Raak met de uiteinden van de testsonde de condensator tijdens het onderzoeken.
5. Lees de capaciteit waarde af in het beeldscherm.



## FREQUENTIE/DUTY CYCLE METEN (ELEKTRONISCH)

1. Plaats de functieschakelaar op de **Hz/%** positie.
2. Plaats het zwarte meetsnoer met banaanstekker in de negatieve **COM** stekker. Plaats het rode meetsnoer met banaanstekker in de positieve **HZ** stekker.
3. Raak met de uiteinden van de testsonde het circuit tijdens het testen.
4. Weergave van de frequentie metingen op het scherm.
5. Druk de MODE knop voor de indicator "%"
6. Weergave van de % Duty Cycle of metingen op het scherm.



#### % 4 \_ 20 Ma metingen

1. Begin en sluit alles aan zoals beschreven staat voor **DC mA** metingen.
2. Plaats de functie schakelaar op de **20 mA** % positie.
3. De meter zal de stroom als a % weergeven met 0 mA=-25%, 4 mA=0%, 20 mA=100%, en 24 mA=125%.

#### **AUTOMATISCH HANDMATIG BEREIK SELECTIE.**

Wanneer de meter voor het eerst wordt aangezet, wordt automatische bereik selectie ingesteld. Dit automatische selectiesysteem kiest het beste bereik voor de meting, over het algemeen is dat de beste modus voor metingen. Voor meetsituaties wordt er vereist dat er handmatig wordt geselecteerd, voor het volgende uit:

1. Duw op de RANGE toets, de AUTO scherm indicator zal worden uitgeschakeld.
2. Druk de RANGE toets in en stap door de beschikbare ranges tot de gewenste range is geselecteerd.
3. Om de Handmatige wijze te wijzigen naar Automatische Range, duw en houd de RANGE toets voor 2 seconden ingedrukt.

**Opmerking:** De handmatige modus werkt niet met capaciteit, frequentie of temperatuur metingen.

#### **MAX/MIN**

1. Druk de MAX/MIN toets in om de MAX/MIN opname modus te activeren. In het scherm zal het **MAX** icoon verschijnen. De meter zal weergeven en Hold de maximale waarde en zal alleen updaten wanneer er nieuwe "**max**" is gemeten.
2. Druk de MAX/MIN toets nog maals in en in het scherm zal het **MIN** icoon verschijnen. De meter zal weergeven en Hold de minimale waarde en zal alleen updaten wanneer er nieuwe "**min**" is gemeten.
3. Op de MAX/MIN modus uit te gaan druk en houd de MAX/MIN toets in voor 2 seconden.


#### **RELATIEVE MODUS**

De relatieve meet eigenschappen staat u toe om metingen met betrekking tot een opgeslagen referentiewaarde te maken. Een referentiespanning, stroom, enz. kan worden opgeslagen zodat de verdere metingen vergeleken kunnen worden met deze waarde. De getoonde waarde is het verschil tussen de referentiewaarde en de gemeten waarde.

**Opmerking:** De Relatieve functie is niet beschikbaar in de frequentie functie.

1. Voer de meting uit zoals die in de instructie wordt beschreven.
2. Druk de REL knop in om de lezing (de indicator REL zal op de vertoning verschijnen) op te slaan.
3. Het scherm zal nu het verschil tussen opgeslagen waarde en verdere metingen wijzen weergeven.
4. Druk de REL knop in om de relatieve modus uit te gaan.

## SCHERM ACHTERGROND LICHT

Druk de **HOLD**/ toets voor minder dan 1 seconden in om de scherm achtergrond licht functie aan of uit te zetten. Het achtergrond licht zal automatisch na 10 seconden worden uitgeschakeld.


## HOLD


De hold functie laat het beeld even iets langer staan voor het aflezen. Druk de **HOLD** toets kort in om het te activeren of de hold functie uit te schakelen.

## PEAK HOLD

De Piekfunctie onthoudt de pieken van de AC voltage of stroom. De meter kan zowel negatieve als positieve pieken registreren in 1 milli seconde. Druk kort de **PEAK** knop in en "**PEAK**" en "**MAX**" zal verschijnen in het scherm. De meter zal steeds updaten als er een hogere positieve piek is voorgekomen. Druk de **PEAK** knop opnieuw in en de "**MIN**" pieken zullen getoond worden. De meter zal steeds updaten als er een lagere negatieve piek is voorgekomen. Druk en houd de **PEAK** knop voor meer dan 1 seconden ingedrukt om uit de PEAK modus te gaan. Auto uitschakelings functie is niet mogelijk in deze modus.

## DE ZWAKE BATTERIJ INDICATOR

Met nieuwe batterijen geïnstalleerd, heeft het batterij Pictogram  met 4 lijnen erboven, rechtsonder is het scherm. De lijnen zullen verdwijnen als de batterij is gebruikt.

Vervang de batterijen wanneer dit icoon  verschijnt.

## AUTO UITSCHAKELING

De meter zal automatische uitgeschakelen wanneer hij 15 min. buitengebruik is.

Om de meter na een automatische uitschakeling in te schakelen, draai de **MODUS** knop naar ON. "**APO d**" zal verschijnen in het scherm Zet de meter uit en dan weer aan om de auto uitschakeling uit te zetten.

## Onderhoud

**WAARSCHUWING:** Om elektrische schok te vermijden, ontkoppel de meetsnoeren van de voltagebron voor dat u de deksel van de batterij of zekeringen opent.

**WAARSCHUWING:** Om elektrische schok te vermijden, stel uw meter niet in werking voordat de batterij en zekeringdeksel geplaatst en veilig vastgemaakt zijn.

Deze Multimeter is ontworpen om jaren lang een betrouwbare dienst te verlenen, als de volgende zorginstructies worden uitgevoerd:

1. **HOUD DE METER DROOG.** Als het net is geworden, onmiddellijk droogmaken.
2. **GEbruik EN BERG DE METER OP IN NORMALE TEMPERATUREN.** Extreme temperaturen kan het leven van de meter beïnvloeden, beschadigen van de elektronische onderdelen door vervorming en smeltende plastic onderdelen.
3. **BEHANDER DE METER GOED EN ZORGVULDIG.** Laten vallen kan schade toedoen aan elektronische onderdelen of ombouw.
4. **HOUD DE METER SCHOON.** Veeg nu en dan de meter af met een vochtige doek. Gebruik geen chemische producten, schoonmakende oplosmiddelen, of afwasmiddel.
5. **GEbruik ALLEEN VERSE BATTERIJEN VAN DE GEADVISEERDE GROOTTE EN HET TYPE.** Verwijder oude of zwakke batterijen om beschadiging door lekkende batterijen te voorkomen.
6. **ALS DE METER VOOR EEN LANGE TIJDSPANNE MOET WORDEN OPGESLAGEN,** zouden de batterijen verwijderd moeten worden om beschadiging te voorkomen.

### DE INSTALLATIE VAN DE BATTERIJ

**WAARSCHUWING:** Om elektrische schok te vermijden, ontkoppel de meetsnoeren van mogelijke stroom bron voordat U de batterijdeksel verwijderd.

1. Ontkoppel de meetsnoeren van de meter.
2. Verwijder de twee Phillips schroeven geplaatst op de op de achterkant van het instrument.
3. Plaats zorgvuldig de batterijen in het batterijen compartiment, gelet op de polariteit.
4. Plaats de batterijdeksel terug en verversig de schroeven.



U, als eindgebruiker bent verantwoordelijk voor het retourneren van de gebruikte batterijen en accu's volgens de **(Batterij verordening), verwijdering doormiddel van huisvuil is verboden!**

U kunt uw gebruikte batterijen/ accumulatoren kosteloos overhandigen op de inzamelingspunten van uw gemeenschap of waar batterijen/ de accumulatoren worden verkocht!


### Verwijdering



Volg de geldige wettelijke bepalingen met betrekking tot de verwijdering van het apparaat aan het eind van zijn levenscyclus

**WAARSCHUWING:** Om elektrische schok te vermijden, stel niet de meter tot de batterijen in werking en de zekeringen zijn op zijn plaats en veilig vastgemaakt.

**Opmerking:** Als de meter niet naar behoren werkt, controleer dan de zekering en de batterij om er zeker van te zijn dat deze goed geïnstalleerd zijn.

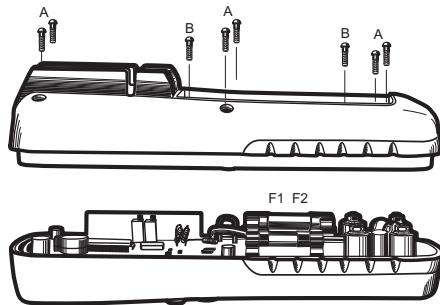

#### VERVANGING VAN DE ZEKERING

**WAARSCHUWING:** Om elektrische schok te vermijden, ontkoppel de meetsnoeren van mogelijke stroom bron voordat U de zekeringdeksel verwijderd

1. Ontkoppel de meetsnoeren van de meter.
2. Verwijder de rubber protectie holster zoals aangegeven in het diagram.
3. Verwijder de Batterij deksel ( twee "B" schroeven) en de batterijen.
4. Verwijder de zes "A" schroeven die de achterkant vasthouden.
5. Verwijder voorzichtig de oude zekering en plaat een nieuwe in de zekeringhouder.
6. Gebruik altijd zekeringen van de juiste maat en waarde (0,5 A/1000 V snel slag voor de 600 mA bereik, [SIBA 70-172-40], 10 A/1000 V snel slag voor 20 A bereik [SIBA 50-199-06])
7. Plaats en bevestig de achterkant en de batterijdeksel.

**WAARSCHUWING:** Om een elektrische schok te vermijden, stel de meter niet in werking voor dat de deksel geplaatst en bevestigd is.

## Specificaties

Functie	Bereik	Resolutie	nauwkeurigheid
DC Voltage	400mV	0.01mV	±(0.06% lezen + 2 digits)
	4V	0.0001V	
	40V	0.001V	
	400V	0.01V	
	1000V	0.1V	±(0.1% lezen + 2 digits)
AC Voltage			50 tot 1000Hz
	400mV	0.01mV	±(1.0% lezen + 4 digits)
	4 V	0.0001V	±(1.0% lezen + 3 digits)
	40 V	0.001V	
	400 V	0.01V	
	1000 V	0.1V	
	Alle AC voltage bereiken zijn specifiek van 5 % van een bereik tot 100% bereik		
DC stroom	400 µA	0.01µA	±(1.0% lezen + 3 digits)
	4000 µA	0.1µA	
	40 mA	0.001mA	
	400 mA	0.01mA	
	10 A	0.001A	
	(20 A: 30 sec max met gereduceerde nauwkeurigheid)		
AC Stroom			50 to 1000Hz
	400 µA	0.01µA	±(1.5% lezen + 3 digits)
	4000 µA	0.1µA	
	40 mA	0.001mA	
	400 mA	0.01mA	
	10 A	0.001A	
	(20 A: 30 sec max met gereduceerde nauwkeurigheid)		
Alle AC voltage bereiken zijn specifiek van 5 % van een bereik tot 100% bereik			


**OPMERKING:** Nauwkeurigheid is gebaseerd bij 65°F tot 83°F (18°C tot 28°C) en minder dan 75% RH(Relatieve Vochtigheid).

Functie	Bereik	Resolutie	nauwkeurigheid
Weerstand	400Ω	0.01Ω	±(0.3% lezen reading + 9 digits)
	4kΩ	0.0001kΩ	±(0.3% lezen reading + 4 digits)
	40kΩ	0.001kΩ	
	400kΩ	0.01kΩ	
	4MΩ	0.0001MΩ	
	40MΩ	0.001MΩ	±(2.0% lezen + 10 digits)
Capaciteit	40nF	0.001nF	±(3.5% lezen + 40 digits)
	400nF	0.01nF	
	4μF	0.0001μF	±(3.5% lezen + 10 digits)
	40μF	0.001μF	
	400μF	0.01μF	
	4000μF	0.1μF	±(5% lezen + 10 digits)
	20mF	0.001mF	
	40mF	0.001mF	Not specified
Frequentie (elektronisch)	40Hz	0.001Hz	±(0.1% lezen + 1 digits)
	400Hz	0.01Hz	
	4kHz	0.0001kHz	
	40kHz	0.001kHz	
	400kHz	0.01kHz	
	4MHz	0.0001MHz	
	40MHz	0.001MHz	
	100MHz	0.01MHz	Not specified
	Gevoeligheid: 0.8 V rms min. @ 20 % tot 80% Duty Cycle en <100kHz; 5Vrms min @ 20% tot 80% Duty Cycle en > 100kHz.		
	Frequentie (elektrisch)	40.00-400Hz	0.01Hz
Gevoeligheid: 15 V rms			
Duty Cycle	0.1 tot 99.90%	0.01%	±(1.2% lezen + 2 digits)
	Pulse breedte: 100 μs – 100 ms, Frequency: 5 Hz to 150 kHz		
Temp (type-K)	-50 tot 1382°F	1°F	±(1.0% lezen + 4.5° F)
	-45 to 750°C	1°C	±(1.0% lezen + 2.5° F) (probe nauwkeurigheid niet inbegrepen)
4-20mA%	-25 tot 125%	0.01%	±50 digits
	0mA=-25%, 4mA=0%, 20mA=100% 24 =125%		

**Opmerking:** Nauwkeurigheid specificaties bestaat uit twee elementen:

- (% aflezen) - Dit is de nauwkeurigheid van het gemeten circuit
- (+ digits) - Dit is de nauwkeurigheid van de analoge naar digitale omvormer.



<b>Bijlagen</b>	Dubbel gevormd, waterdichte (IP67)
<b>Schok (val test)</b>	2 meter (6,5 feet)
<b>Diode test</b>	Test de stroom van 0.9 mA maximum open circuit voltage 2,8 V DC
<b>Continuïteitstest</b>	Alarm zal afgaan wanneer de weerstand minder is dan 35Ω
<b>PEAK</b>	Onthoud de pieken van >1 ms
<b>Temperatuur sensor</b>	Benodigde type K thermokoppel
<b>Invoer impedance</b>	>10 MΩ VDC & >3 MΩ VAC
<b>AC REACTIE</b>	RMS
<b>AC bandbreedte</b>	50 Hz to 1000 Hz
<b>Top factor</b>	≤3 voor volledige scala tot 500 V, en wordt linear verminderd naar ≤1.5 op 1000 V
<b>Scherm</b>	40.000 counts achtergrond licht vloeibaar crystal met staafgrafiek.
<b>Buitenbereik indicatie</b>	“OL” is weergegeven.
<b>Automatische uitschakeling</b>	Wordt ingeschakeld na ongeveer 15 min. geen activiteiten.
<b>Polariteit</b>	Automatisch (Geen indicatie voor positief); negatief (-) teken voor negatief.
<b>Meet snelheid</b>	Normaal 2 keer per seconden.
<b>Lage batterij indicator</b>	“  ” zal weergegeven worden als batterij voltage te laag is.
<b>Batterij</b>	Één 9 volt (NEDA 1604) batterij.
<b>Zekeringen</b>	mA µA bereik: 0,5 A/1000 V keramische snel slag ‘ A’ Bereik: 10A/1000V keramische snel slag
<b>Werk temperatuur</b>	5°C tot 40°C (41°F tot 104°F)
<b>Opslag temperatuur</b>	-20°C tot 60°C (-4°F tot 140°F)
<b>Werk luchtvochtigheid</b>	Max. 80% RH met 31 °C (87 °F) lineair verminderen tot 50% bij 104°F (40°C)
<b>Opslag luchtvochtigheid</b>	<80% Relatieve Vochtigheid
<b>Werk hoogte</b>	2000 meter. (7000 ft) maximaal.
<b>Gewicht</b>	342 g 0.753lb) (inclusief holster).
<b>Afmetingen</b>	187 x 81 x 50 mm (7.36” x 3.2” x 2.0”) (inclusief holster).
<b>Veiligheid</b>	Deze meter is bedoeld en beschermd voor binnengebruik, tegen de gebruikers, door dubbele isolatie per EN61010-1 en IEC61010-1 2e Uitgave (2001) aan CAT II 1000V & CAT III 600 V; Verontreiniging Graad 2. De meter ontmoet ook UL 61010-1, Tweede Uitgave (2004), CAN/CSA C22.2 Nr. 61010-1, Tweede Uitgave (2004), en UL 61010B-2-031, Eerste Uitgave (2003)
<b>Keuringen</b>	UL, CE
<b>UL REGISTRATIE</b>	De UL mark geeft geen indicatie of dit product is evalueert voor nauwkeurigheid of aflezen.

**Copyright © 2008 Extech Instruments Corporation.**

Alle rechten voorbehouden inclusief het recht van reproductie, geheel of gedeeltelijk in elke vorm.

www.extech.com